

KAJIAN PERSEBARAN SPASIAL KUALITAS AIR SUNGAI KARANG MUMUS, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

by Vita Pramaningsih

Submission date: 12-Oct-2020 01:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 1412647328

File name: JPSSL-15156-58320-1-PB-IPB-terbit.pdf (956.75K)

Word count: 2745

Character count: 14560

KAJIAN PERSEBARAN SPASIAL KUALITAS AIR SUNGAI KARANG MUMUS, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

Analysis Spatial Distribution of Water Quality in Karang Mumus River, Samarinda, Kalimantan Timur

Vita Pramaningsih^{a,b}, Slamet Suprayogi^c, Ig. L. Setyawan Purnama^c

^aProgram Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 55281

—vitapramaningsih21@gmail.com

^bUniversitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda 75124

^cDepartemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 55281

Abstract. Problem of river pollution caused domestic waste human activity as residences, home industries and market. Karang Mumus River is Subwatershed Mahakam through Samarinda City. Purpose of this research is to analyse the spatial distribution of Karang Mumus River pollution, namely BOD, COD and TSS. Method used field survey, water sampling each river segment, laboratory analysis and make spatial distribution of pollution by ArcGIS application. Result of this research is to find the highest BOD, COD and TSS content on the residence side especially in flood plain area, home industries of tofu-tempeh and urban activity such as market, hospital, and Mall. Spatial distribution of BOD and COD find upstream and downstream has high content, then TSS high content find in downstream area. Dominant activity in upstream area are home industries tofu-tempeh and in the downstream area are many residence in the flood plain area with their activity and also urban area.

Keywords: BOD, COD, domestic waste, spatial distribution, TSS

(Diterima: 13-02-2017; Disetujui: 22-09-2017)

1. Pendahuluan

Sungai Karang Mumus merupakan anak Sungai Mahakam yang membelah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hulu sungai merupakan Bendungan Bena yang dimanfaatkan untuk pengendali banjir Kota Samarinda. Pemukiman dan aktivitas sosial masyarakat tidak terlalu banyak. Penggunaan lahan didominasi untuk pertanian tanaman pangan dan sedikit peternakan masyarakat. Sungai terlihat bersih dari sampah dan tidak terdapat pemukiman di bantaran sungai. Pemukiman mulai padat di bagian tengah Sungai dengan aktivitas sosial ekonomi yang semakin beragam. Pusat kota Samarinda berada disini, banyak dijumpai pasar, pusat perbelanjaan, Rumah Sakit dan hotel. Kondisi sungai kotor banyak sampah, air keruh dan berbau. Banyak penduduk di pemukiman pada bantaran sungai yang melakukan kegiatan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di sungai. Hal ini menyebabkan pencemaran air sungai karena masuknya limbah domestik ke dalam perairan. Hilir Sungai Karang Mumus bermuara ke Sungai Mahakam dan di pengaruhi pasang surut dari Sungai Mahakam. Kondisi sungai terlihat bersih dan aliran tenang. Kapal kecil terlihat disini untuk transportasi karena di dekat muara Sungai Karang Mumus merupakan pelabuhan. Penggunaan lahan didominasi pemukiman padat penduduk. Pemukiman di bantaran tidak terlihat karena sudah dilakukan relokasi sehingga bantaran sungai terlihat lebih tertata dan sungai terlihat lebih lebar. Pencemaran domestik dari pemukiman di bantaran dan pendangkalan mulai berkurang.

Menurut Sumendar (2012) besarnya pengaruh limbah cair batu bara di Sungai Karang Mumus tercemar sedang sampai tercemar berat. Sungai Karang Mumus masuk status mutu air kelas II. Menurut Yuliana (2013) masyarakat bantaran Sungai Karang Mumus khusus Kelurahan Bandara, Samarinda mengetahui kondisi kualitas air sungai buruk tetapi tetap memanfaatkannya untuk MCK (Mandi Cuci Kakus) karena belum memiliki PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Faktor yang mempengaruhi kualitas air sungai, antara lain aktivitas membuang sampah, limbah cair dan penggunaan jamban di atas sungai. Pemerintah belum mampu mengatasi relokasi masyarakat di bantaran sungai terutama Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir (daerah Kehewanan). Kualitas air Sungai Karang Mumus di daerah ini, menurut data Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dari tahun 2009 sampai 2012 dalam keadaan tercemar (Yumita *et al.*, 2014). Berdasarkan permasalahan di Sungai Karang Mumus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran spasial kualitas air sungai untuk parameter BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand) dan TSS (Total Suspended Solid).

Kualitas air sungai dipengaruhi kecepatan aliran sungai dan bermacam aktivitas di bantaran sungai (Effendi, 2015). Kadar BOD, COD di sungai merupakan indikator adanya sumber pencemar organik seperti dari pertanian dan limbah domestik perumahan (Venkatesharaju *et al.*, 2010). Kadar DO (Dissolved Oxygen) rendah, BOD tinggi dan nitrat tinggi merupakan

kan indikator perairan terjadi eutrofikasi (Yogendraet *et al.*, 2008).

Kualitas fisik, kimia air untuk parameter pH, TSS, BOD, COD, nitrat dan fosfor di sungai dipengaruhi aktifitas sosial seperti industri, urbanisasi dan pertanian (Yadav *et al.*, 2011). Hasil pemeriksaan kualitas air sungai secara fisik, kimia dan bakteriologi di daerah pariwisata di India menunjukkan tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tercemar (Kumaret *et al.*, 2010). Kualitas air sungai di hulu dengan penggunaan lahan sebagai perkotaan menunjukkan kualitas air secara fisik tercemar dan tidak layak konsumsi di daerah hilir (Kalavathyet *et al.*, 2011).


Selain limbah domestik, limbah industri juga mempengaruhi kualitas air sungai untuk parameter BOD, COD, TSS dan Coliform karena mengandung limbah organik (Kanu *et al.*, 2011). Kualitas air sungai untuk parameter Fe, Mn, COD dan TSS tinggi dipengaruhi buangan industri, limbah rumah tangga,

pertanian dan *run off* dari daerah perkotaan (Yisaet *et al.*, 2010).

Perilaku masyarakat membuang sampah dan limbah domestik serta padatnya pemukiman di bantaran dengan kegiatan MCK di sungai menyebabkan kualitas air sungai menurun. Aktivitas sosial ekonomi seperti pasar, Industri Kecil dan Menengah, RS, Hotel yang menghasilkan limbah cair dan sampah berpotensi menyumbangkan beban pencemaran sungai.

2. Metode

Lokasi penelitian di Sungai Karang Mumus, Samarinda, Kalimantan Timur, Gambar 1. Waktu penelitian bulan Maret 2016. Alat yang digunakan botol sampel, *cool box*, perlengkapan pengambilan sampel dan kamera. Bahan yang digunakan peta Sub DAS Karang Mumus.

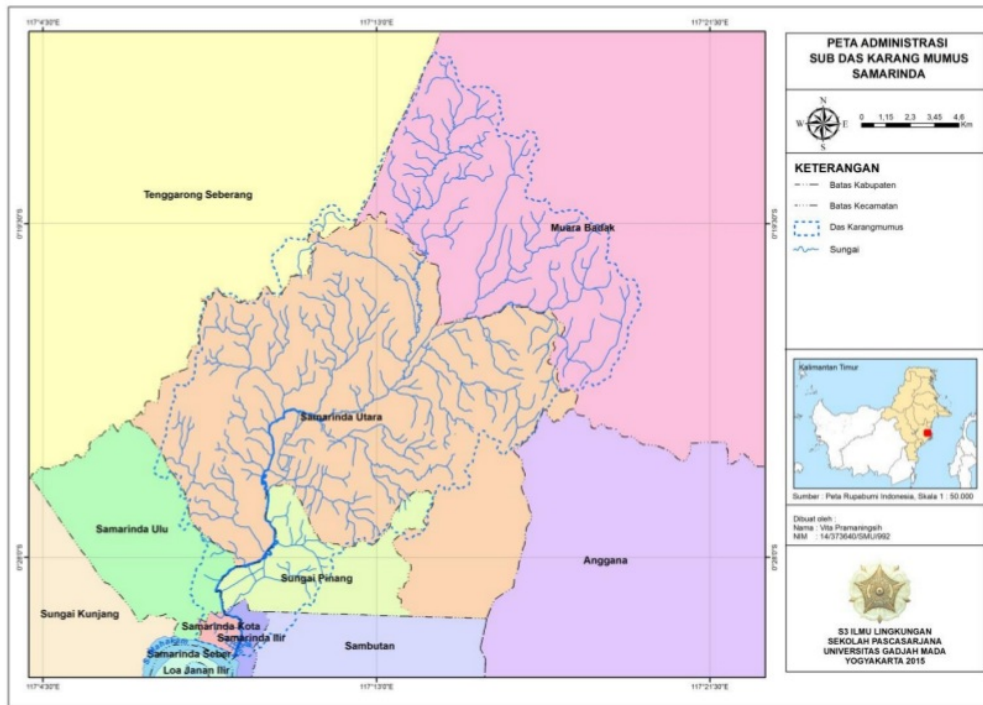

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah observasi lapangan, sampling air dan pemeriksaan laboratorium. Observasi dilakukan dengan pengamatan dan dokumentasi. Sampling air dilakukan pada 17 titik secara berurutan dari hulu hingga hilir. Analisis BOD, COD dan TSS dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil laboratorium dianalisis sesuai dengan standar PERDA KALTIM No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Sungai Karang Mumus dibagi menjadi 5 segmen berdasarkan potensi sumber pencemar. Titik pengambilan

sampel dilakukan pada 7 titik di sungai utama (A1-.A7) dan 10 titik (B1-B10) di anak sungai dan drainase. Persebaran spasial pencemaran dianalisis dengan program ArcGIS, sehingga dapat dipetakan lokasi pencemar dan potensi sumber pencemar.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kualitas air sungai untuk parameter BOD, COD dan TSS dari hulu hingga hilir pada beberapa segmen telah melebihi standar. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat

di bantaran sungai. Hasil analisis laboratorium kualitas air Sungai Karang Mumus untuk parameter BOD,

COD dan TSS dari hulu hingga hilir, disajikan pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 1. Kadar BOD Sungai Karang Mumus Tahun 2016

No.	Lokasi	Kode	BOD (mg/L)	Standar BOD (mg/L)	Segmen Sungai	Potensi Sumber Pencemar
1	Jembatan setelah Waduk Benanga	A1	17,1	3		
2	Sungai Lempake Jaya	B2	17,1	3	1	Pemukiman dan ladang
3	Sungai Bengkuring	B3	38	3		
4	Jembatan Tepian Lempake	A2	20,9	3		
5	Sungai Mugirejo-Gn. Lingai	B4	7,6	3	2	Pemukiman dan pasar tradisional
6	Gunung Lingai (Jl. P.M. Noor)	A3	13,95	3		
7	Sungai Sempaja	B5	16,2	3		
8	Drainase A.Yani (Gelatik-Pemuda)	B6	15,2	3	3	Padat pemukiman
9	Sungai Pramuka-UNMUL	B7	9,5	3		
10	Jembatan Gelatik	A4	9,5	3		
11	Drainase Lembuswana-Vorvoo	B8	23,4	3		
12	Jembatan S. Parman	A5	12,55	3	4	Padat pemukiman, Mall, Hotel, Pasar, padat pemukiman di bantaran sungai
13	Jembatan Perniagaan	A6	10,8	3		
14	Drainase Jl. Gatot Subroto	B9	22,8	3		
15	Drainase Jl. Lambung Mangkurat	B10	39,9	3	5	Padat pemukiman, Mall dan Hotel
16	Drainase P. Hidayatullah	B11	12,6	3		
17	Jembatan Sei Dama	A7	9	3		

Keterangan: A = Sungai Utama ; B = Anak Sungai dan Drainase

Tabel 2. Kadar COD Sungai Karang Mumus Tahun 2016

No.	Kode	COD (mg/L)	Standar COD (mg/L)	Segmen Sungai	Potensi Sumber Pencemar
1	A1	26,21	25		
2	B2	24,99	25	1	Pemukiman dan ladang
3	B3	72,23	25		
4	A2	40,21	25		
5	B4	17,66	25	2	Pemukiman dan pasar tradisional
6	A3	31,9	25		
7	B5	35,7	25		
8	B6	27,59	25	3	Padat pemukiman
9	B7	21,83	25		
10	A4	15,61	25		
11	B8	61,53	25		
12	A5	22,26	25	4	Padat pemukiman, Mall, Hotel, Pasar, padat pemukiman di bantaran sungai
13	A6	21,12	25		
14	B9	35,57	25		
15	B10	66,88	25	5	Padat pemukiman, Mall dan Hotel
16	B11	16,99	25		
17	A7	17,87	25		


Keterangan: A = Sungai Utama ; B = Anak Sungai dan Drainase

Tabel 3. Kadar TSS Sungai Karang Mumus Tahun 2016

No.	Kode	TSS (mg/L)	Standar TSS (mg/L)	Segmen Sungai	Potensi Sumber Pencemar
1	A1	9,8	50		
2	B2	56,4	50	1	Pemukiman dan ladang
3	B3	18,8	50		
4	A2	9,2	50		
5	B4	15,8	50	2	Pemukiman dan pasar tradisional
6	A3	10,2	50		
7	B5	13,6	50		
8	B6	9,2	50	3	Padat pemukiman
9	B7	9	50		
10	A4	9,8	50		
11	B8	125,6	50		
12	A5	6,6	50	4	Padat pemukiman, Mall, Hotel, Pasar, padat pemukiman di bantaran sungai
13	A6	22,2	50		
14	B9	33,6	50		
15	B10	91	50	5	Padat pemukiman, Mall dan Hotel
16	B11	14,4	50		
17	A7	19	50		

Keterangan: A = Sungai Utama ; B = Anak Sungai dan Drainase

Kadar BOD di seluruh segmen pada Gambar 2 menunjukkan hasil melebihi standar. Hal ini merupakan indikator perairan tercemar. Aktivitas biologi terjadi di perairan untuk mengurai bahan organik dari limbah domestik.

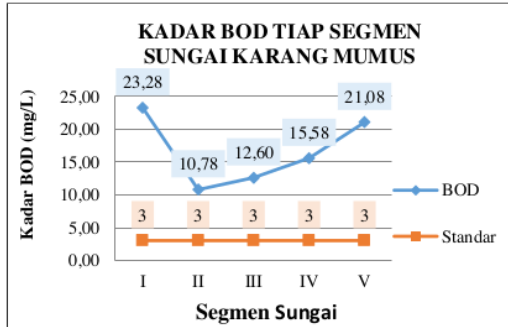


Gambar 2. Grafik Kadar BOD Tiap Segment Sungai Karang Mumus

Segmen 1 potensi sumber pencemar berasal dari kegiatan perladangan dan pemukiman, karena daerah tersebut berada di daerah hulu Sungai Karang Mumus. BOD tinggi dimungkinkan akibat proses biologi di hulu sungai yang merupakan sebuah waduk, industri tahu tempe skala rumah tangga di pinggir sungai (daerah A3 dan B5) dan pemukiman (daerah B3). Kondisi waduk sangat memprihatinkan karena tertutup tumbuhan air dan terdapat keramba ikan. Proses *eutrofikasi* atau *blooming algae* terjadi di waduk akibat banyaknya nutrisi bahan organik dan sisa makanan dan kotoran ikan dari keramba.


Aktivitas masyarakat dalam kegiatan sosial, ekonomi memberi dampak meningkatnya kandungan nutrisi pada sungai dan waduk yang mengakibatkan pertumbuhan pesat tumbuhan air (*eutrofikasi*) (Oberholster *et al.*, 2008). Kandungan Nitrogen dan Phospor tinggi di daerah muara sungai dan danau yang menyebabkan *eutrofikasi* dan menurunnya kualitas air (Conley *et al.*, 2009). Industri tahu tempe skala rumah tangga membuang limbahnya langsung ke sungai dan pemukiman dengan limbah domestiknya termasuk *laundry*. Sedangkan pada segmen 5 terletak di hilir sungai yang padat pemukiman sehingga banyak limbah organik yang dibuang ke sungai.

Kadar COD di beberapa segmen pada Gambar 3 menunjukkan hasil melebihi standar. Hal ini merupakan indikator perairan tercemar. Kadar COD tinggi pada segmen 1, segmen 4 dan 5 Hal ini terjadi karena bagian hulu dipengaruhi *eutrofikasi* waduk dan bagian hilir dipengaruhi oleh padatnya pemukiman dengan limbah domestik.

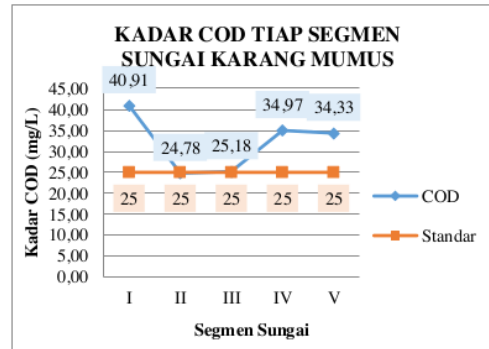


Gambar 3. Grafik Kadar COD Tiap Segment Sungai Karang Mumus

Kadar TSS pada Gambar 4 masih dibawah standar, hanya di segmen 4 sedikit melampaui standar dan segmen 5 mendekati standar. Hal ini terjadi karena pada segmen 4 dan 5 merupakan bagian hilir sungai yang dipadati pemukiman dengan limbah domestik. Hasil degradasi limbah domestik menghasilkan partikel solid terutama dari aktivitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Segmen 4 padat dengan pemukiman di bantaran sungai lengkap dengan aktivitas MCK, terdapat pasar induk, aktivitas yang bergerak di bidang jasa seperti Hotel, Mall, RS dan merupakan pusat Kota Samarinda.

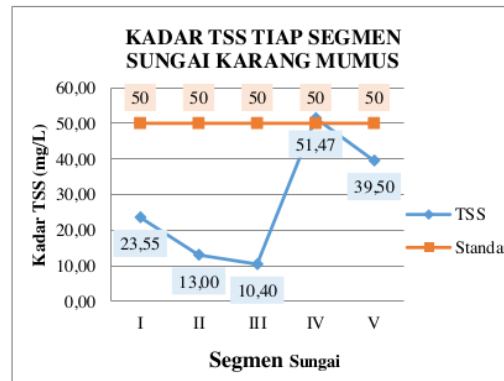


Gambar 4. Grafik Kadar TSS Tiap Segment Sungai Karang Mumus


Persebaran spasial untuk parameter pencemar BOD, COD dan TSS disajikan untuk memperjelas lokasi secara spasial pencemaran dan mengidentifikasi aktivitas yang ada di sekitar segmen sungai. Hal ini diperlukan untuk penanganan pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus. Persebaran Spasial parameter BOD di Sungai Karang Mumus dari hulu hingga hilir, disajikan pada Gambar 5. Persebaran Spasial parameter COD di Sungai Karang Mumus dari hulu hingga hilir, disajikan pada Gambar 6. Persebaran Spasial parameter TSS di Sungai Karang Mumus dari hulu hingga hilir, disajikan pada Gambar 7.

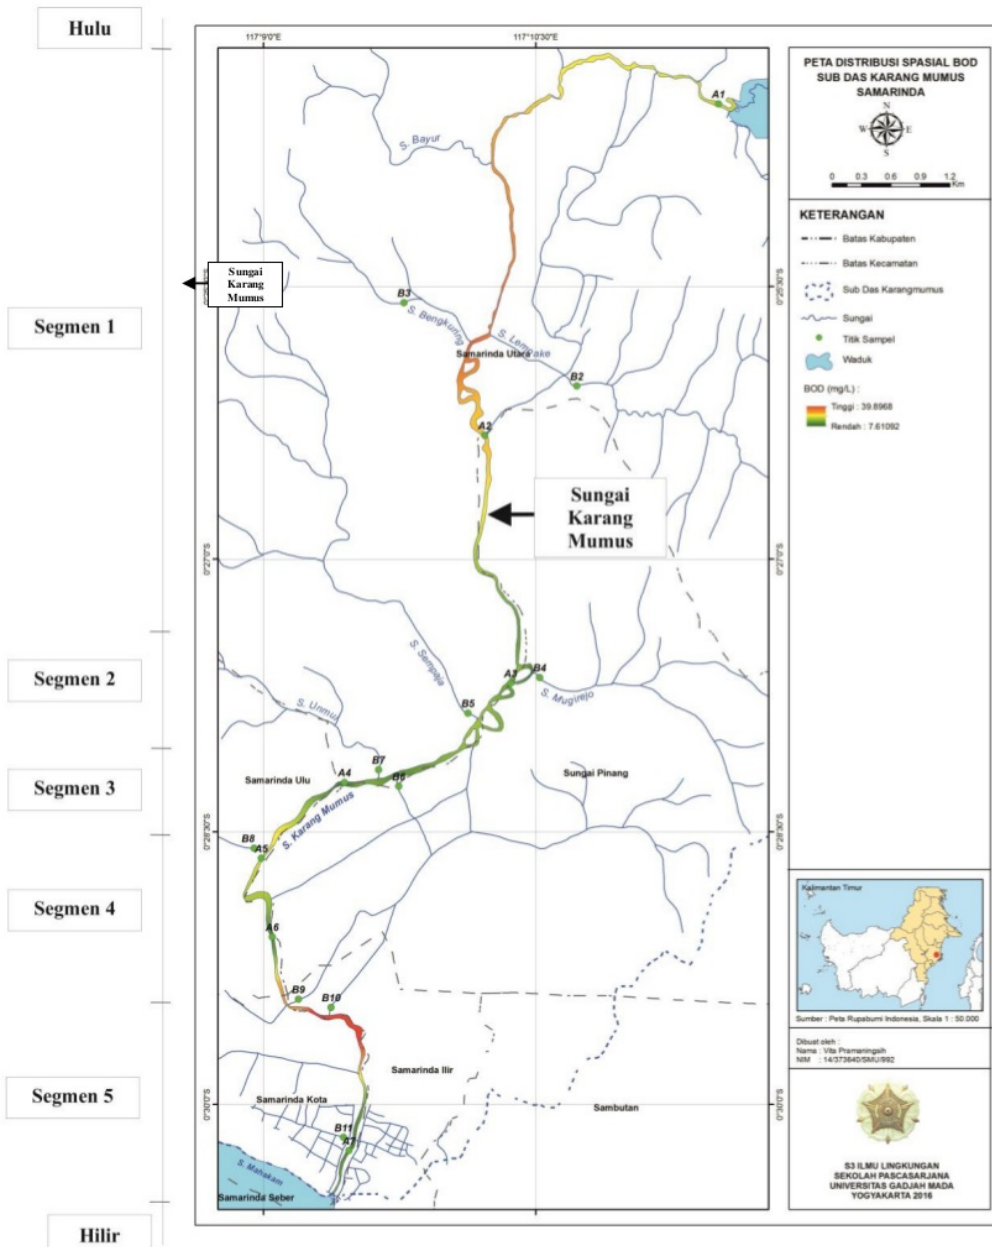

Gambar 5. Persebaran Spasial parameter BOD di Sungai Karang Mumus dari hulu hingga hilir

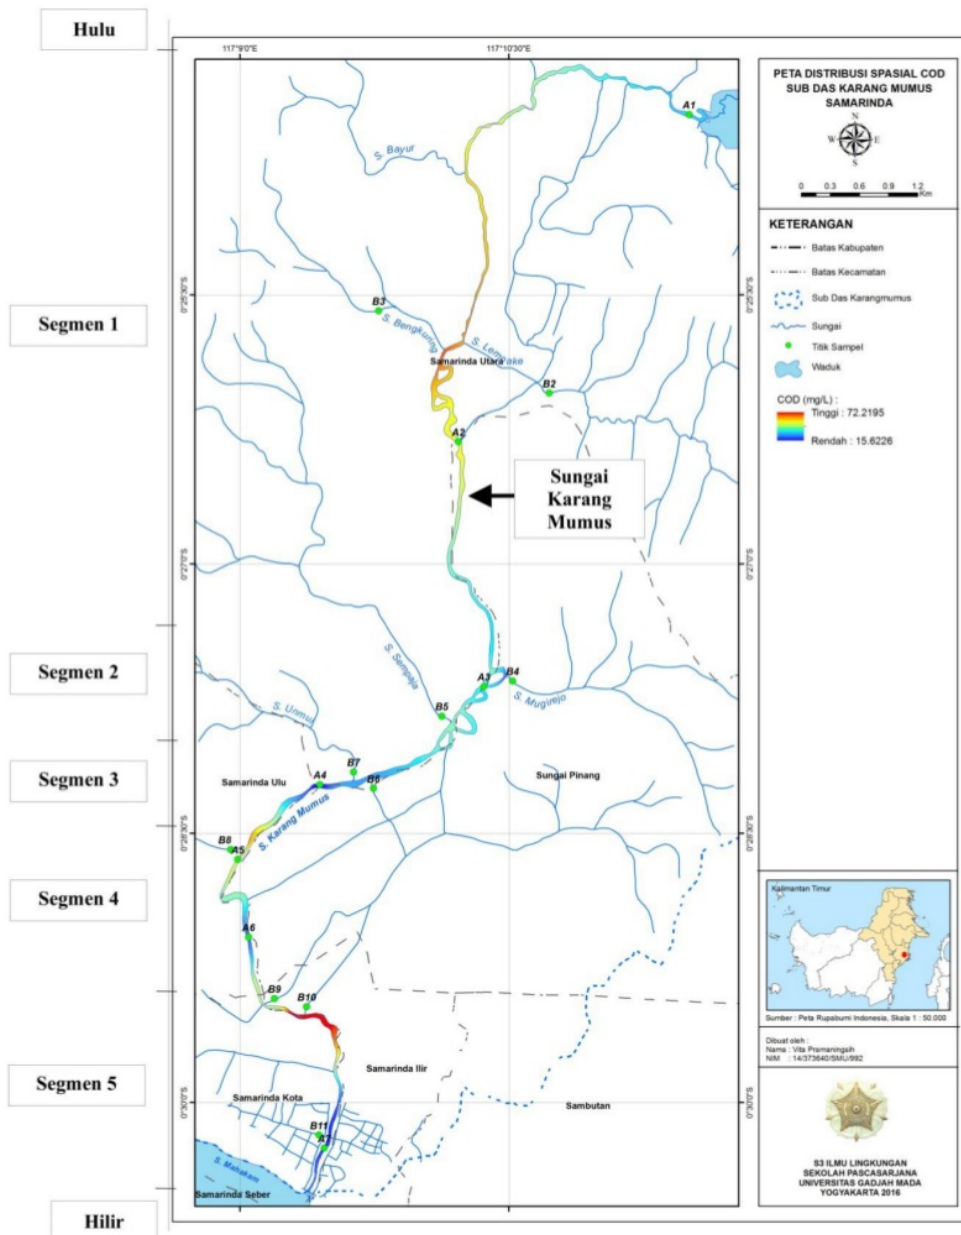

Gambar 6. Persebaran Spasial parameter COD di Sungai Karang Mumus dari hulu hingga hilir

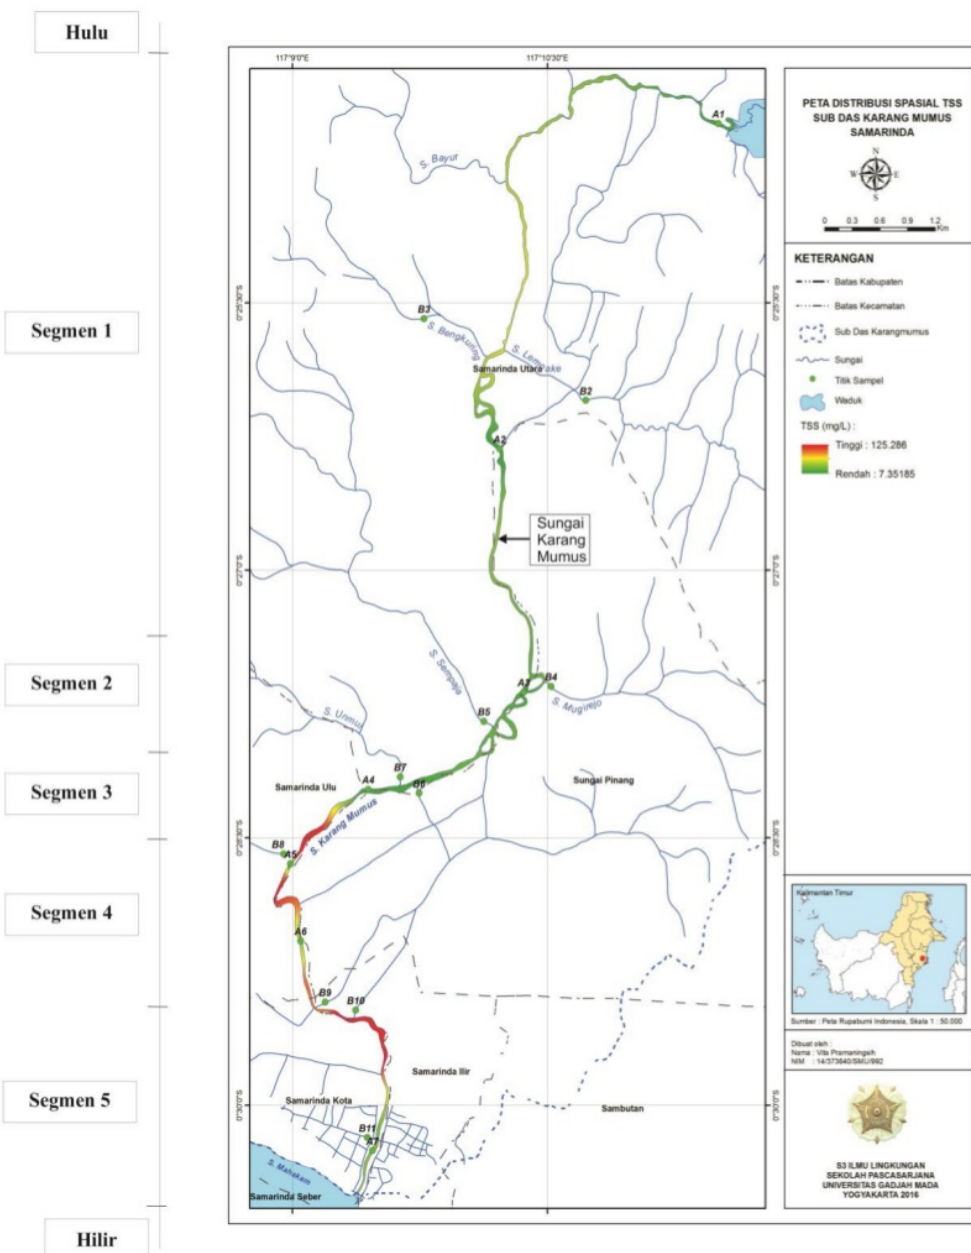

Gambar 7. Persebaran Spasial parameter TSS di Sungai Karang Mumus dari hulu hingga hilir

4. Kesimpulan

Persebaran spasial BOD dan COD tinggi di daerah hulu dan hilir, sedangkan TSS tinggi di daerah hilir. BOD, COD dan TSS tinggi di daerah yang padat pemukiman terutama di daerah bantaran sungai, industri rumah tangga tahu tempe, daerah perkotaan, pasar, RS dan Mall. Aktivitas tersebut menghasilkan limbah domestik yang dibuang ke sungai.

Daftar Pustaka

- [1] Conley, D.J., H.W.Paerl, R.W.Howarth, D.F.Boesch, S. P. Seitzinger, K. E. Havens, C. Lancelot, G.E. Likens, 2009. Controlling Eutrophication: Nitrogen and Phosphorus, SCIENCE, 323, 20 February 2009 (www.sciencemag.org)
- [2] Effendi, Hefni, 2015. River Water Quality Preliminary Rapid Assessment Using Pollution Index, Elsevier B. V. Procedia Environmental Sciences, 33(2016), pp. 562-567.
- [3] Kalavaty, S., Shama, T. R., Sureshkumar, P., 2011. Water Quality Index of River Cauvery in Tiruchirappalli District, Tamilnadu, Arch. Environ. Sci. (2011), 5, pp. 55-61.

- [4] Kanu, O.K. Ijeoma, 2011, Industrial Effluents and Their Impact on Water Quality of Receiving Rivers in Nigeria. *Journal of Applied Technology in Environmental Sanitation*. 1(1), pp. 75-86.
- [5] Kumar, A., B.S. Bisht, V.D. Joshi, A.K. Singh, A. Talwar, 2010, Physical, Chemical and Bacteriological Study of Water from Rivers of Uttarakhand, *J. Hum. Ecol.* 32(3), pp. 169-173.
- [6] Oberholster, P. J., Ashton, P. J., 2008, An Overview of the Current Status of Water Quality and Eutrophication in South African Rivers and Reservoirs, State of the Nation Report, Parliamentary Grant Deliverable.
- [7] PERDA KALTIM No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- [8] Sumendar, R., 2012, Pengaruh Limbah Cair Kegiatan Tambang Batubara Terhadap Kualitas Air Sungai Karang Mumus Kalimantan Timur, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- [9] Venkatesharaju, K., P. Ravikumar, R. K. Somashekar, K.L. Prakash, 2010. Physico-Chemical and Bacteriological Investigation on the River Cauvery of Kollegal Stretch in Karnataka, Kathmandu University. *Journal of Science, Engineering and Technologi*. 6(1), pp. 50-59.
- [10] Yadav, S.S. and K. Rajesh, 2011, Monitoring Water Quality of Kosi River in Rampur District, Uttar Pradesh, India, *Advances in Applied Science Research*. 2(2), pp. 197-201.
- [11] Yisa, J. and T. Jimoh, 2010, Analytical Studies on Water Quality Index of River Landzu. *American Journal of Applied Sciences*. 7(4), pp. 453-458.
- [12] Yogendra, K. and E.T. Puttaiah, 2008, Determination of Water Quality Index and Suitability of an Urban Waterbody in Shimoga Town, Karnataka, *Proceedings of Taal 2007: The 12th World Lake Conference*. pp. 342-346.
- [13] Yuliana, I., 2013, Studi tentang Pengetahuan Masyarakat terhadap Kondisi Lingkungan Pemukiman Penduduk di Bantaran Sungai Karang Mumus, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2013, 1(1), pp. 20-30. <http://e-journal.sos.fisip-unmul.org>.
- [14] Yumita, N.D.S., L. Sina, K.W. Wardana, 2014, Tinjauan Yuridis Dampak Relokasi Warga terhadap Lingkungan Hidup di Sungai Karang Mumus Kecamatan Samarinda Ilir, *Jurnal Beraja Niti*, 3(3). <http://e-journal.fhumnul.ac.id/index.php/beraja>

KAJIAN PERSEBARAN SPASIAL KUALITAS AIR SUNGAI KARANG MUMUS, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 6 words

Exclude bibliography On

KAJIAN PERSEBARAN SPASIAL KUALITAS AIR SUNGAI KARANG MUMUS, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
